

LEFEET


P1/P1 XR

Instrukcja obsługi




Więcej informacji można uzyskać online

Zawartość opakowania

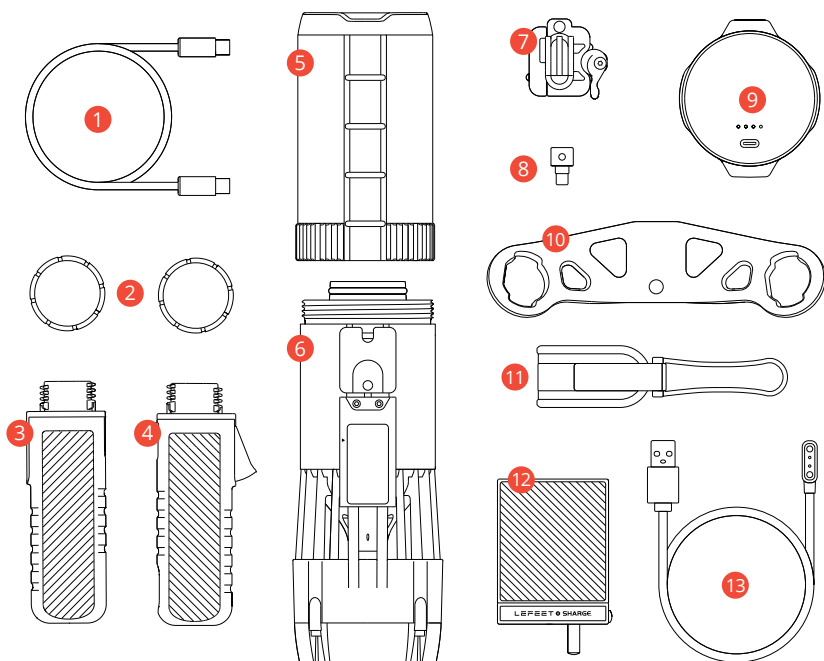


1. Kabel typu C
2. Zabezpieczenie uchwytu
3. Uchwyt
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Akumulator
6. Jednostka główna
7. Mocowanie kamery sportowej
8. Śruba
9. Konwerter ładowania
10. Wspornik uchwytu
11. Pasek zapobiegający zgubieniu
12. Ładowarka GaN 100W / Pilot zdalnego sterowania
13. Kabel do ładowania

Opis produktu

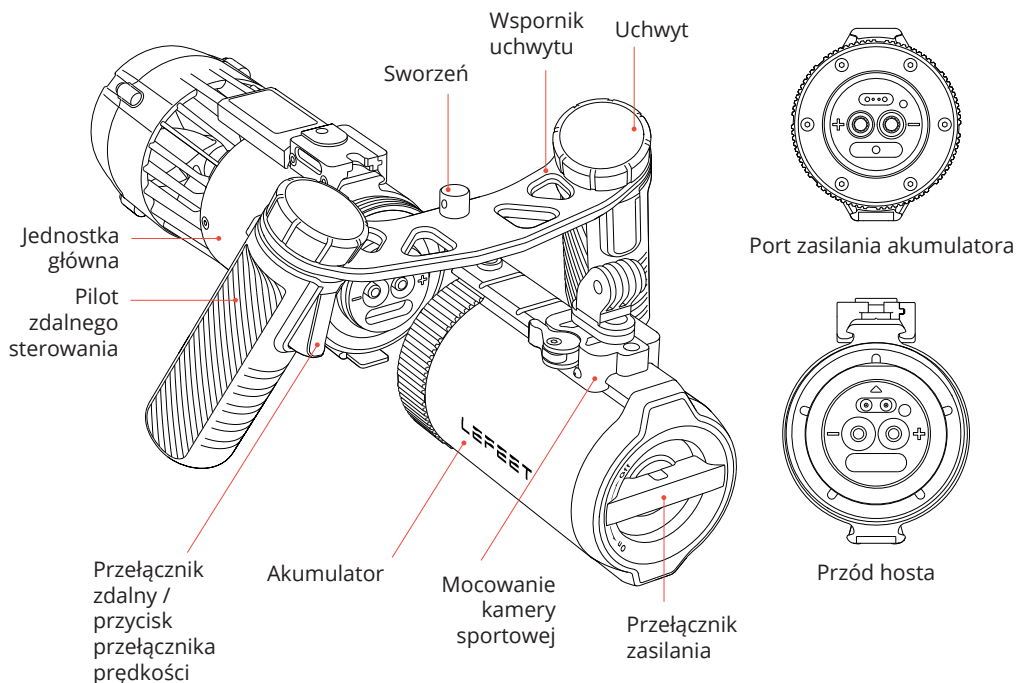


Instalacja akumulatora

1. Skieruj akumulator w dół do interfejsu hosta. Oceń prawidłowy kierunek przez szczelinę.
2. Obróć pierścień akumulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby zablokować akumulator. Obracaj do momentu, aż między akumulatorem a jednostką główną nie będzie żadnej szczeliny. (Jeśli opór pierścienia wodoodpornego jest zbyt duży, należy lekko nacisnąć akumulator w dół i obrócić pierścień akumulatora).

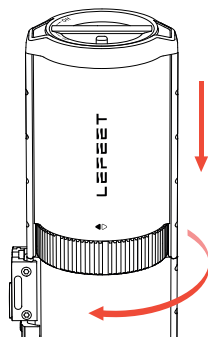


Włączanie zasilania głównej jednostki


Obróć o 90° w kierunku "on", aby włączyć urządzenie główne. Po usłyszeniu dźwięku uruchamiania ekran zaświeci się.

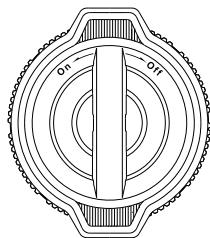

Stan wyłączenia zasilania

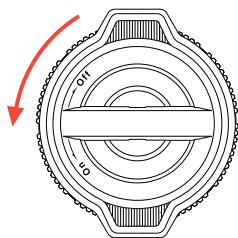

Stan włączenia zasilania

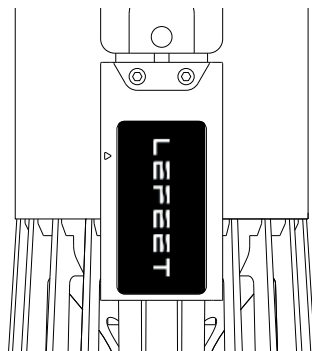

Pilot zdalnego sterowania


Przesuń w dół przycisk (zasilania/przełączania) na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć pilota. Wskaźnik zaświeci się.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pilota:

Zielony: 60%-100%


Żółty: 20%-60%

Czerwony: Mniej niż 20%

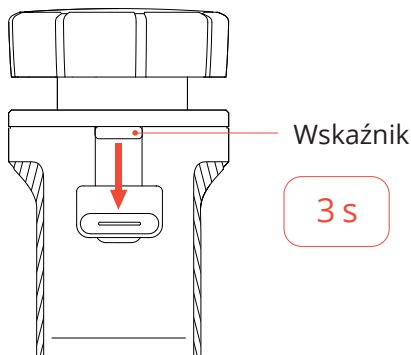


Ładowanie pilota

Użyj magnetycznej końcówki kabla do ładowania pilota, aby podłączyć go do portu ładowania na pilocie zdalnego sterowania. Podłącz drugi koniec do ładowarki USB-A w celu ładowania. Podczas ładowania żółty wskaźnik będzie migać. Po pełnym naładowaniu wskaźnik zaświeci się na zielono.

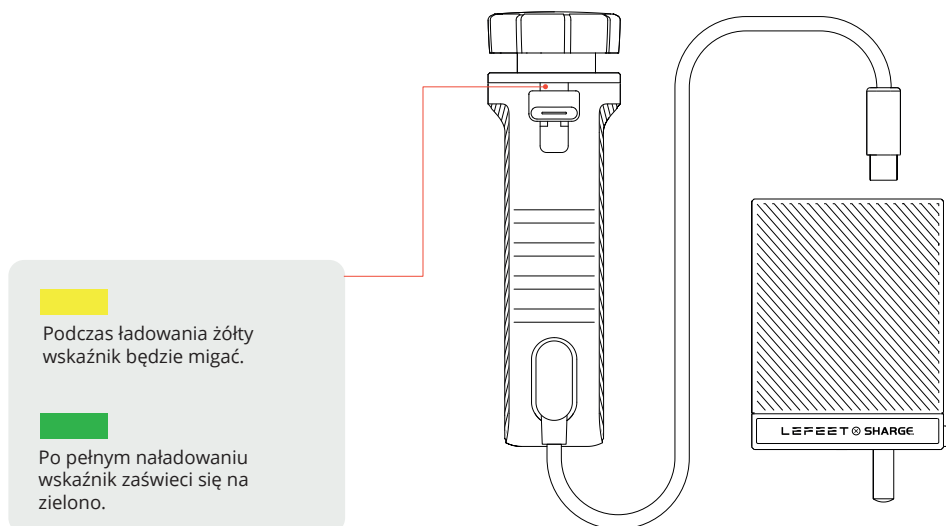


Pilot zdalnego sterowania steruje główną jednostką

1. Gdy urządzenie główne jest włączone, przesunąć przycisk (zasilania/ trybu) na pilocie zdalnego sterowania w dół i szybko zwolnij go, aby przełączać tryby. Każde przesunięcie zwiększa tryb o jeden poziom.
2. Pociągnij spust, aby uruchomić silnik. Zwolnienie spustu spowoduje zatrzymanie silnika.

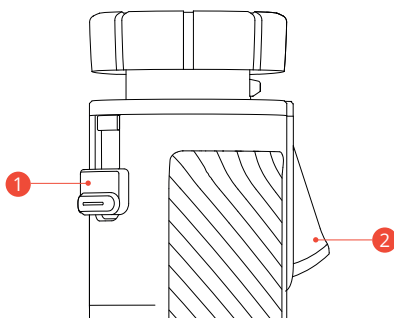

P1 z akumulatorem 100 Wh ma 4 tryby, podczas gdy P1 XR z akumulatorem 160 Wh ma 5 trybów.

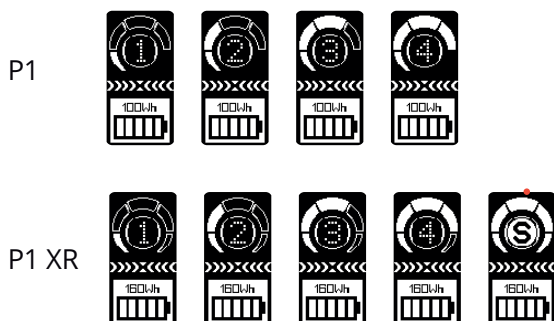


Parowanie pilota z urządzeniem głównym

Gdy wymagane jest parowanie:


1. Przesuń w dół przycisk (zasilania/przełączania) na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj przez 5 sekund, aż zacznie migać biały wskaźnik, wskazując, że pilot zdalnego sterowania wchodzi w tryb parowania.
2. Ustaw górną środkową część pilota w kierunku ikony lewego trójkąta na ekranie urządzenia głównego i przytrzymaj przez 5 sekund, aż ekran przejdzie w tryb parowania.
3. Pilot zdalnego sterowania zostanie automatycznie sparowany z urządzeniem głównym. Gdy ekran urządzenia głównego powróci do trybu czuwania, oznacza to, że parowanie zostało zakończone. W tym momencie można przesunąć przycisk (zasilania/przełączania) na pilocie zdalnego sterowania lub nacisnąć spust, aby wyjść z trybu parowania. Parowanie zostało zakończone.

*Jeden pilot zdalnego sterowania może sparować i obsługiwać do 10 jednostek głównych P1.

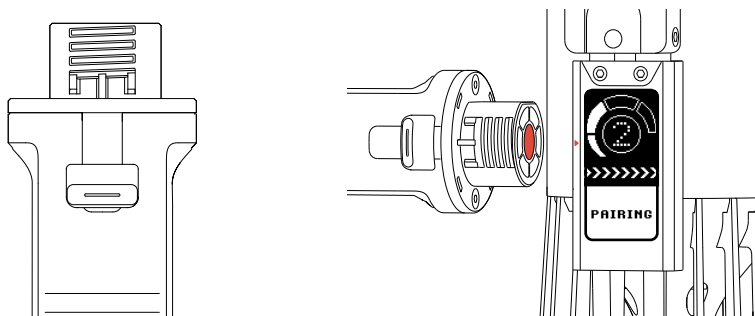


Instalacja uchwytu

1. Przełóż pilota zdalnego sterowania przez stały otwór we wsporniku, zabezpiecz go nakrętką, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i dokręć pilota zdalnego sterowania z niewielką siłą.
2. Przełóż uchwyt przez stały otwór we wsporniku, zabezpiecz go nakrętką, obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i dokręć uchwyt z niewielką siłą.
3. Dopasuj kołek pozycjonujący z tyłu wspornika do wycięcia na stałej podstawie wspornika jednostki głównej, a następnie przesunij w dół.
4. Po wyrównaniu ręcznie dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

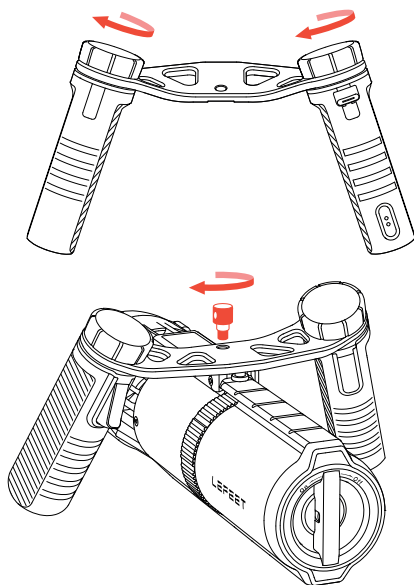


Ładowanie akumulatora urządzenia głównego i zasilanie zewnętrzne

1. Obróć pierścień akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z kierunkiem pustej strzałki, aby wyjąć akumulator. (Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że akumulator jest wyłączony).
2. Podłącz adapter ładowania do wtyczki akumulatora.
3. Użyj kabla ładującego USB-C, aby podłączyć adapter ładujący do ładowarki USB-C w celu ładowania. Upewnij się, że używasz ładowarki i kabla ładującego o mocy 100 W lub wyższej, aby zapewnić optymalną prędkość ładowania.

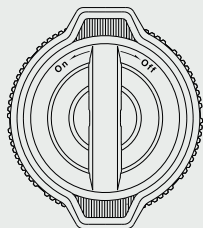


*Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy wyłączyć akumulator.

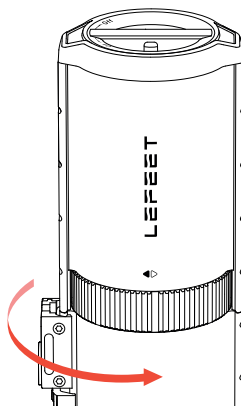


Zewnętrzne ładowanie akumulatora:

Gdy przełącznik akumulatora jest włączony i podłączony do urządzeń takich jak smartfony za pośrednictwem adaptera ładowania, może ładować urządzenia zewnętrzne.

Uwaga: Jeśli przełącznik akumulatora jest wyłączony, a podłączone urządzenie ma funkcję ładowania zewnętrznego, akumulator zostanie naładowany.

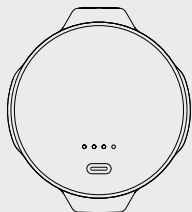

Podczas ładowania wskaźnik naładowania będzie migać.
Wskazanie poziomu naładowania:
1 wskaźnik: < 25%
2 wskaźniki: 25-50%
3 wskaźniki: 50-75%
4 wskaźniki: > 75%
Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki będą świecić światłem ciągłym.

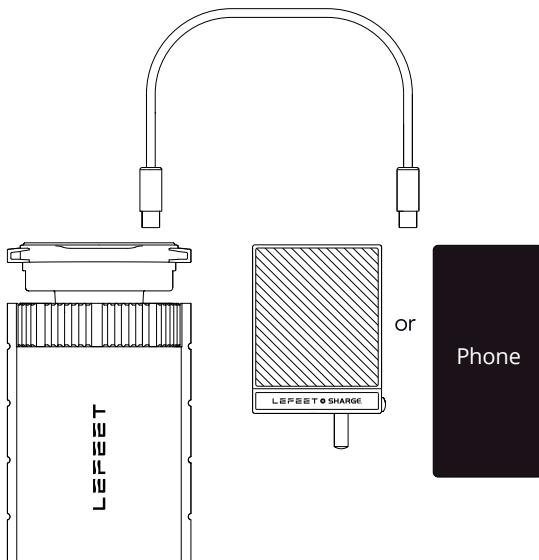

Specyfikacja

		P1	P1XR
JEDNOSTKA GŁÓWNA	WAGA NETTO (z akumulatorem)	24 kg / 5lb	3.2 kg / 7 lb
	WYMIARY	80*314.5*87.5mm	80*401*87.5mm
	TEMPERATURA PRACY	0°C-40°C	0°C-40°C
	WODOSZCZELNOŚĆ	60 m	60 m
	USTAWIENIA PRĘDKOŚCI	4	5 speed
	CZAS PRACY AKUMULATORA	30-60 min	40-90 mins
	MAKSYMALNY CIĄG	9 kgf	15 kgf
		100wh	160wh
AKUMULATOR	NAPIĘCIE NOMINALNE	3.6 V	3.6 V
	STANDARDOWE NAPIĘCIE ŁADOWANIA	4.2 V	4.2 V
	POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA	4.8 Ah	9.6 Ah
	STANDARDOWY PRĄD ŁADOWANIA	4A	4A
	STANDARDOWY PRĄD ROZŁADOWANIA	20A	40A
	NAPIĘCIE KOŃCA ROZŁADOWANIA	2.7 V	2.7V
	POBÓR MOCY BMS	<200 uA	<200 uA
	ŻYWOTNOŚĆ CYKLU	250 cykli (pojemność ≤60%) 0,2C Rozładowanie 23+3°C	250 cykli (pojemność ≤60%)
	WAGA AKUMULATORA	1kg	18 kg
	KLASA WODOSZCZELNOŚCI	1P68	1P68
	WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE	ROHS 2.0 & Reach	ROHS 2.0 & Reach
	ŁADOWARKA AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO	WEJŚCIE	20V, 5A
WYJŚCIE		25.2V, 4A	
ŚWIATŁO MIGAJĄCE - ŁADOWANIE, CIĄGŁE ŚWIATŁO - PEŁNE NAŁADOWANIE			

*W miarę zużywania się akumulatora zasilanie będzie stopniowo słabnąć i może wystąpić automatyczna redukcja prędkości i przeskakiwanie poziomu prędkości. Poziom wysokiej prędkości może nie być dostępny do użycia. Sytuacja ta jest uważana za normalną.

*Dane te służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty czas użytkowania różni się w zależności od poziomu prędkości, wagi użytkownika, środowiska użytkowania itp.

Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

Dla większego bezpieczeństwa należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w podręczniku użytkownika.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Lefeet HK Co., Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [P1, P1 XR] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/Lefeet>

Adres producenta: SUITE 603, 6/F., HANG PONT COMMERCIAL BUILDING, 31 TONKIN STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONG KONG

Częstotliwość radiowa: 125 kHz

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.